

User's Manual

GARUDAN®
GC-1315-143 E-LM



ANITA B, s.r.o.

Hliníky 2068

680 01 Boskovice

Czech Republic

tel: +420 516 454 774, 516 453 496

fax: +420 516 452 751

e-mail: info@anita.cz

1. Důležitá upozornění:

Pozor!

Nikdy stroj nespouštějte bez krytu řemene, nebezpečí úrazu.

Aby se zabránilo poruchám nebo poškozením, dodržujte bezpodminečně tyto body:

1. Před prvním uvedením do provozu stroj důkladně očistěte a pak naolejte (viz obr. č. 1-6).
2. Zkontrolujte, zda sítové napětí souhlasí s napětím uvedeným na výkonovém štítku motoru. Nesouhlasí-li, neuvádějte stroj do provozu v žádném případě.
3. Za chodu stroje se musí ruční kolo otáčet směrem k obsluze; nemí-li tomu tak, motor přepolujte.
4. V prvních dvou týdnech nepřekročujte 3/4 maximální rychlosti stroje.
5. Před vyjmáním štítku díla nastavte niťovou páku vždy do její nejvyšší polohy.

Bezpečnostní pokyny:

1. Stroj smí být používán jen podle svého určení. Při úpravě na jiná provedení je nutno dodržet všechna platná bezpečnostní ustanovení.
2. Provoz stroje bez ochranných zařízení, jimž byl vybaven z výrobního závodu, není dovolen.
3. Stroj smí zapnout a s ním pracovat jen náležitě poučená osoba (obsluha).
4. Při výměně šířek nástrojů, jako např. jehly, přitlačné patky, stehové desky, podavače a cívky, při opuštění pracoviště a při údržbářských pracích musí být stroj nejprve vypnut hlavním vypínačem nebo odpojením od sítě.
5. Práce na elektroinstalaci smí být prováděny jen odborníky-elektrotechniky nebo náležitě poučenými osobami.

1. Important Notes

Danger! Do not run machine without belt guard!

Before you start the machine for the first time, clean it thoroughly and apply a few drops of oil to all oiling points marked with arrows in Figs. 1 to 6. Thereafter the machine should be oiled twice a week. Only use oil a mean viscosity of 22,0 mm²/s at 40 °C and a density of 0,865g/cm³ at 15 °C.

Put one or two drops of oil into the hook raceway every day. Once a year grease the flanks of the bevel gear teeth with soda grease (dripping point 150 °C) only lightly.

1. Engrase

Atención! No ponga la máquina en marcha sin guardacorreas i peligro de accidente.


Antes de poner la máquina en marcha por primera vez, límpiala a fondo y eche un poco de aceite en todos los puntos de engrase marcados con flechas en las figs. 1 a la 6. La máquina debe proveerse de aceite dos veces a la semana. Úsese únicamente aceite dos veces a la semana. Úsese únicamente aceite con una viscosidad media de 22,0 mm²/s a 40 °C y una densidad de 0,865g/cm³ at 15 °C.

La corredera del garfio debe proveerse diariamente de 1 ó 2 gotas de aceite. A los flancos de los dientes de las ruedas conicas solamente deberá untarse una capa fina de grasa de sodio (punto de goteo 150 °C) una vez al año.

Jehly a nitě

Needles and threads

Agujas z hilos

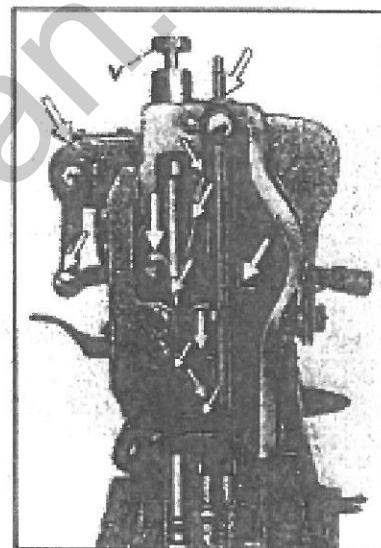

1

* mm	Bavlna	Hedvábi	Syntetické materiály	Len	Systém jehly
	Cotton Algodón	Silk Seda	Synthetic materials Materiales sintéticos	Flax Lino	Needle system Sistema de aguja
0,08	60-50	100	120-100		134/35
0,09	50-40	80	100-80	70	134-35
0,10	40-30	70	80-60	60	134-35

2. Mazání

Před prvním uvedením do provozu stroj důkladně očistěte a do všech mazacích míst, označených na obr. 1 až 6 šípkami, nakapte trochu oleje; to pak opakujte dvakrát týdně. Používejte jen olej se střední viskozitou 22,0 mm²/s při 40°C a s hustotou 0,865 g/cm³ při 15°C.

Doporučujeme olej pro šicí stroje.

Do dráhy chapače kápněte denně 1 až 2 kapky oleje. Boky zubů kuželových kol jedenkrát ročně potřete jen tence tukem.

K rizikání přístupu k mazacím místům znázorněným na obr. 6 povolte křídlovou matici (1) a hák (2) vykývněte doleva. Pak hlavu stroje sklopte dozadu.

2. Oiling

To get at the oiling points underneath shown in Fig.6, loosen wing nut 1 and swing hook 2 over to the left. Then tilt the sewing head to the rear.

2. Engrase

Para llegar a los puntos de engrase inferiores marcados en la fig.6, afloje la tuerca de mariposa 1 y desvie el gancho 2 hacia la izquierda. A continuación incline la máquina hacia atrás.

3. Poznámka pro šití trubkovitých dílců

Stroj má spodní rameno s průměrem 51 mm, resp. obvodem 165 mm.






3. Note for sewing tubular articles

The machine has a free cylinder bed with a diameter of 51mm and a circumference of 165mm

3. Nota para la costura de artículos tubulares

El diámetro del brazo cilíndrico de la máquina es de 51mm.

O sea, 165mm de circunferencia.

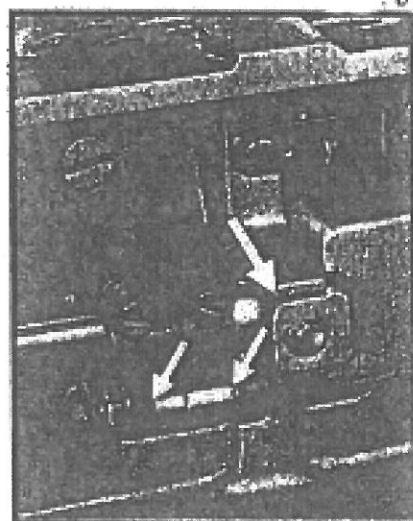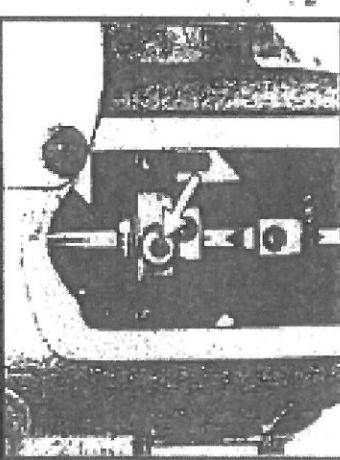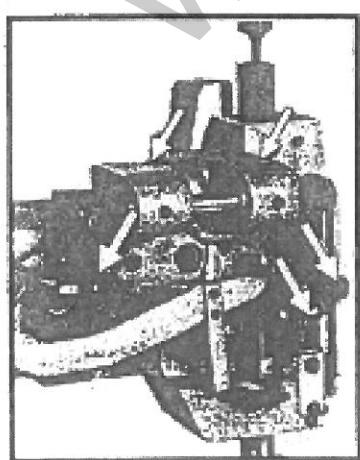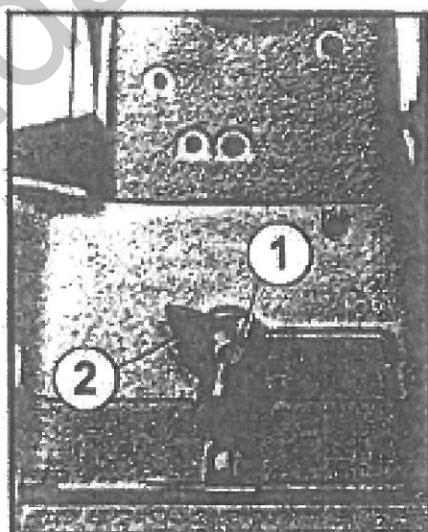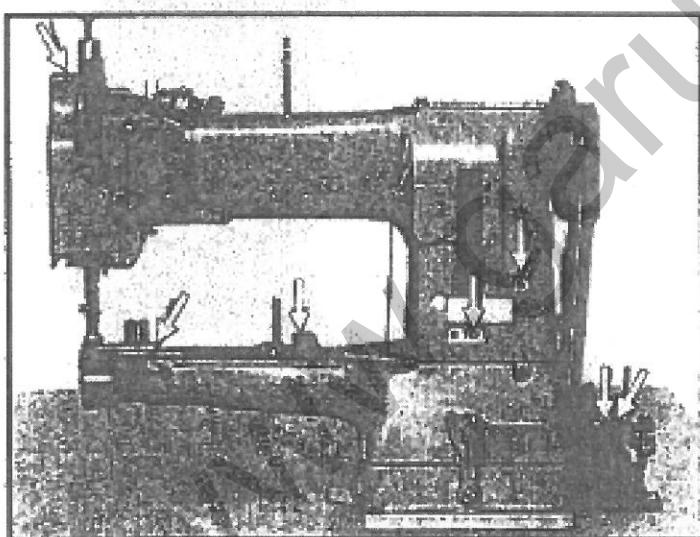

3

4

5

6

4. Nasazení jehly

Odpojte stroj (od napětí).

Uvedte jehelní tyč do její nejvyšší polohy. Povolte stavěcí šroub jehly (viz šipku) a zasuňte jehlu nahoru až na doraz. Krátká drážka jehly musí směřovat doprava, to je směrem k chapači.

Jehlu stavěcím šroubem opět řádně utáhněte.

Používejte jehly systému 134-35 čísel 80 až 100

4. Insert the Needle


Switch off the machine

Bring the needle bar to its highest position. Loosen needle set screw (see arrow), insert the needle and push it up as far as it will go.

The short needle groove should face toward the right, i.e. toward the sewing hook!

Tighten the needle set screw again.

Use system 134-35 needles in sizes from 80 to 100.

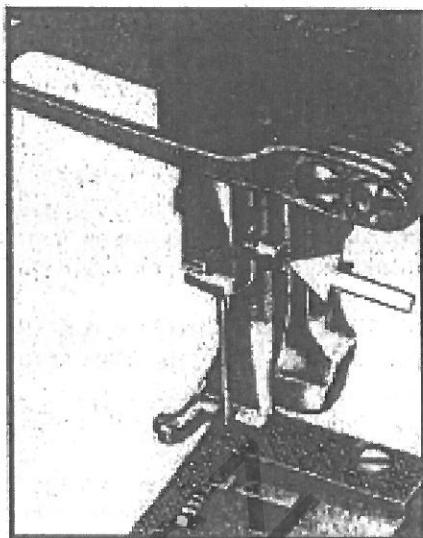

7

4. Colocación de la aguja

Desconecte la máquina.

Coloque la barra de aguja en su posición superior. Afloje el tornillo para fijación de la aguja (véase flecha) e introduzca ésta hasta el tope de forma que la ranura corta de la aguja mire a la derecha, hacia el garfio.

Finalmente, apriete de nuevo el tornillo para fijación de la aguja.


Utilicense únicamente agujas del sistema 134-35, en los grosores (Nm) 80-100.

5. Navijení spodní niti

Cívku s nití nasadte na kolík (1) a cívku určenou k navijení na hřídel (5). Nit proveďte oůškem (2), napinacimi kotouči (3) a šterbinou v boční stěně cívky. Pro navijení stiskněte páku (6) a přitom po několik otáček přidržte konec niti. Množství nti, které má být navinuto, regulujte šroubem (7). Jeho zašroubováním se množství navinuté niti zvětšuje, jeho vyšroubováním se zmenšuje. Nerovnoměrné navijení napravte po povolení šroubu (4) úpravou předpětí. Napětí niti navijené na cívku regulujte rýhovanou maticí. Jejím otáčením doprava se napětí zvyšuje a naopak.

5. Winding the bobbin

Place a spool of thread on pin 1 and a bobbin on spindle 5. Pass the thread through eyelet 2, between tension discs 3 and through the slot in the bobbin. To start the winder, press in lever 6, but hold the thread end until the bobbin has turned a few times. Regulate the amount of thread to be wound on the bobbin by turning in screw 7 for more thread, or turning it out for less thread. If the thread is wound unevenly, loosen screw 4 and adjust the position of the thread tension by turning the knurled nut clockwise for a tighter tension, or counter-clockwise for a weaker tension.

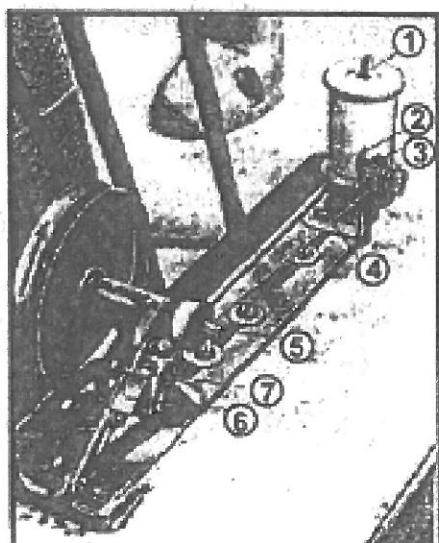

8

5. Devanado del hilo inferior


Coloque el carrete en el portacarreles 1 y la canilla (bobina) en el husillo 5. El hilo se pasa por el agujero 2, por los platillos tensores 3 y por la ranura lateral de la canilla. Para devanar presione sobre la palanca 6 sujetando la punta del hilo hasta que la canilla. Para devanar presione sobre la palanca 6 sujetando la punta del hilo hasta que la canilla haya dado unas vueltas. El llenado de la canilla se regula en el tornillo 7. Girándolo hacia dentro, la canilla se llena más, y viceversa. Si la canilla se llena irregularmente, afloje el tornillo 4 y reajuste convenientemente el tensahilos previo. La tuerca moleteada sirve para graduar la tensión del hilo que se ha de devanar. Girándola hacia la derecha, la tensión aumenta, y viceversa.

6. Navlečení a nasazení cívkového pouzdra

Cívku nasadte do cívkového pouzdra. Nit zaklesněte do štěrbiny a protáhněte pod napinací pružinou, až za jazýčkem pružiny opět vyjde. Konec niti nechte výčnívat asi o 5 cm.

Stroj vypněte.

Otačením ručního kola uvedte jehelní tyč do její nejvyšší polohy. Odstraňte kryt spodního ramena, otevřete zámek (A) cívkového pouzdra a cívkové pouzdro spolu s navinutou cívkou podle obr. 10 nasadte do chapače. Pak opět nasadte kryt spodního ramena.

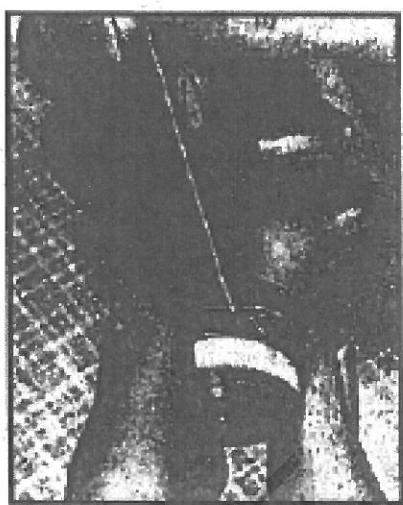

9

6. Threading and inserting the bobbin case


Insert the bobbin in the bobbin case. Pull the thread into slot and draw it under the tension spring until it emerges behind spring tip. Pull 5 cm of thread out of the bobbin case.

Switch off the machine.

Turn the balance wheel to bring the needle bar to its highest position. Remove the cylinder arm cap.

Open latch A.

Insert the bobbin case with a full bobbin in the sewing hook, as shown in Fig.10. replace the cylinder arm cap.

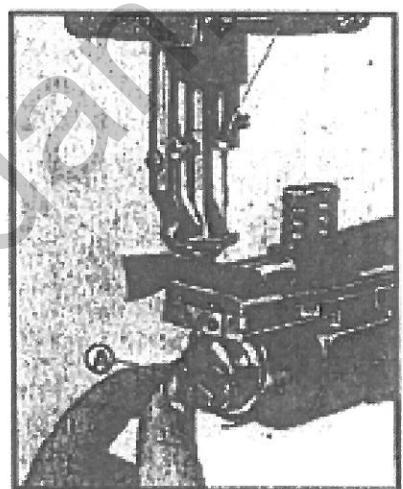

10

6. Colocación y enhebrado de la cápsula de la canilla


Coloque la canilla en la cápsula. Enganche el hilo en la ranura y páselo por debajo del muelle tensor hasta que aparezca por detrás de la lengüeta elástica. Deje un cabo del hilo de unos 5 cm. Desconecte la máquina.

Gire el volante hasta que barra de aguja se halle en su posición superior. Quite el casquete de cierre del brazo voladizo. Abre la bisagra A y coloque la cápsula con la canilla llena en el garfio de acuerdo con la fig. 10. Ponga de nuevo el casquete de cierre del brazo en voladizo.

7. Navlečení horní niti

Stroj vypněte.

Horní nit navlečte podle obr. 11. Nit provlečte vodičem (3) a zleva zaklesněte do pomocného napínáče (4), zprava mezi kotouče napínáče (5) a odsídlo do vodiče (6) nití, odsídlo přes pružinu (7) nahoru vodičem třmenem (8), nitovou pákou (9) a třmeny (10 a 11), do ouška jehelní tyče a zleva doprava nevlečte do jehly. Konec niti povytáhněte asi 6 až 7 cm.

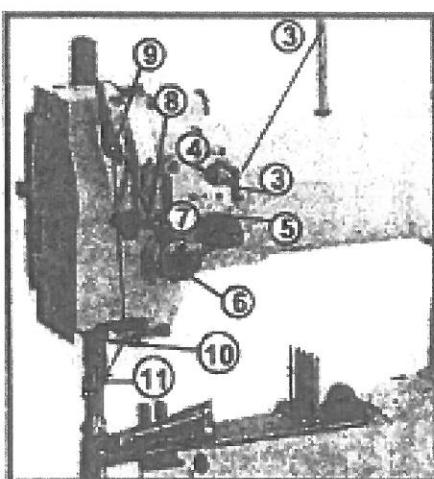

11

7. Upper threading

Switch off the machine.

Thread the needle as shown in Fig. 11. Pass the thread through thread guide 3, from the left through thread retainer 4, clockwise around and between tension discs 5, from below through thread guide 6, then up and through thread check spring 7, thread guide 8, the eye of take-up lever 9, down through thread guides 10 and 11, through the eyelet on the needle bar. Thread the needle from left to right, pulling 6 to 7 cm of thread through the needle eye.

7. Enhebrado del hilo superior

Desconecte de la máquina.

Enhebre el hilo superior conforme a la fig.11. el hilo se pasa por el guiahilos 3, enganche desde la izquierda en el tensahilos previo 4, desde la derecha por entre los platillos del hilos 5 y desde abajo en el guiahilos 6, desde arriba por encima del muelle recuperador el hilo 7, hacia arriba por el estribo guiahilos 8, palanca tirahilos 9 y estribos 10 y 11, engánco ahora en el agujero de la barra de aguja, enhebrándola de izquierda a derecha. Deje un cabo de hilo de 6 a 7 cm.

8. Vytažení spodní niti

Stroj vypněte.

Horní nit přidržujte a ručním kolem otáčeje ve směru jeho pohybu při šití, až spodní niti vyjde ve tvaru smyčky z jehelného otvoru.

Spodní niti vytáhněte ze stehového otvoru a společně s horní niti položte dozadu pod přítlačnou patku.

8. Drawing up the bobbin thread

Switch off the machine.


Hold the end of the needle thread and turn the balance wheel in sewing direction until the bobbin thread comes up through the needle hole and lay both threads back under the presser foot.

8. Extracción del hilo inferior


Desconecte de la máquina.

Sujete el hilo superior y gire el volante en sentido normal hasta que aparezca el hilo inferior en forma de lazada por agujero de la placa de aguja.

Eche los dos cabos de los hilos hacia atrás por debajo del pie prensatelas.

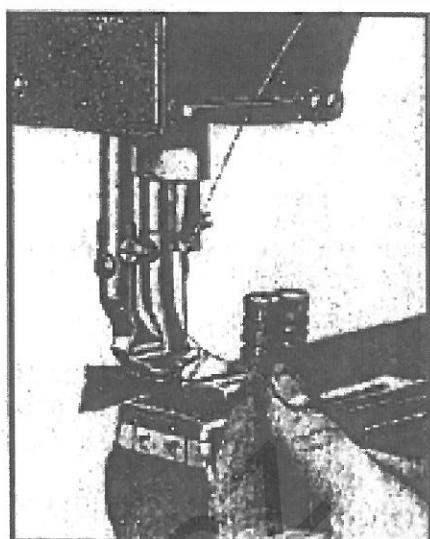

12

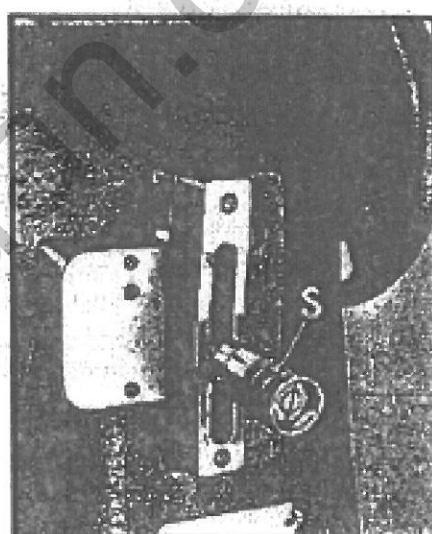

13

9. Regulace délky stehu

Otačením šroubové maticice (S) doleva se délka stehu zvětšuje, jejím otačením doprava se zmenšuje.

9. Regulating the stitch length

Turn the thumb nut S counter-clockwise for longer stitches, or clockwise for shorter stitches.

9. Regulación del largo de puntada

Girando el tornillo regulador S hacia la izquierda, el largo de puntada aumenta, y viceversa.

10. Přepnutí na zpětné šití


Pro závoroňání švu páku se šroubovou maticí zatlačte nahoru a přidržte v této poloze.

10. Reversing the direction of feed

To backtack the end of a seam, push the lever with thumb nut S upward and hold it there.

10. Costura en retroceso


Para presillar la costura, levante la palanca reguladora de la puntada S en sujétele.

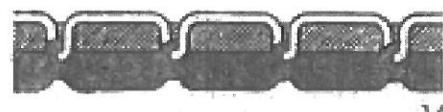

14



15

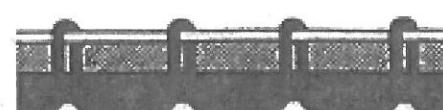

16

11. Napětí niti

Napětí horní a spodní niti seřidte navzájem tak, aby obě niti byly dobře utaženy, aby jejich provazování nastávalo ve středu tloušťky šitého díla (obr. 14).

Příliš slabé napětí horní niti nebo příliš silné napětí spodní niti znázorňuje obr. 15.

Příliš silné napětí horní niti nebo příliš slabé napětí spodní niti znázorňuje obr. 16.

11. Tension


Regulate both tensions so that the threads interlock in the center of the material and the stitches are tightly set (Fig. 14). Upper tension too weak or lower tension too tight (Fig. 15). Upper tension too tight or lower tension too weak (Fig. 16).

11. Tensión del hilo

La tensión del hilo superior e inferior debe coordinarse de forma que ambos hilos queden bien asentados y que el entrelazado tenga lugar dentro del material (fig. 14).

Tensión del hilo superior demasiado floja o tensión del hilo inferior demasiado fuerte (fig. 15).

Tensión del hilo superior demasiado fuerte o tensión del hilo inferior demasiado floja (fig. 16).

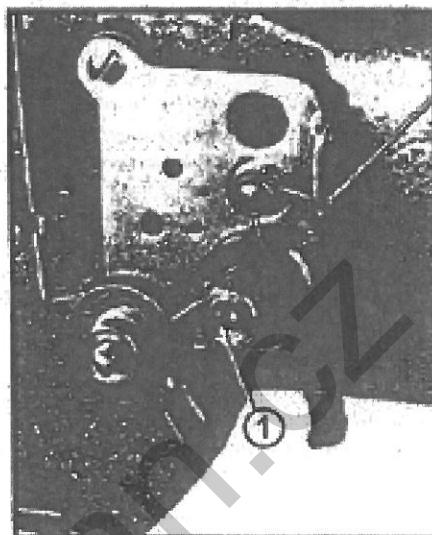

17

12. Regulace napětí horní niti

Otačením šroubu 1 - obr. 17 - doprava se napětí zvyšuje a naopak.

12. Regulating the needle thread tension

Turn thumb nut 1 clockwise for a tighter tension, or counter-clockwise for a weaker tension. (Fig. 17)

12. Regulación de la tensión del hilo superior

Girando la tuerca moleteada 1 a la derecha: la tensión aumenta. Girando a la izquierda : disminuye. (Fig. 17)

13. Regulace napětí dolní niti

Otačením šroubu - obr. 18 - doprava se napětí zvyšuje a naopak.



18

14. Regulace přitlaku přítlačné patky

Přitlak nastavte tak, aby čité dílo nebylo poškozováno, avšak bylo bezvadně podáváno. Otačením šroubu s rýhovanou hlavou (1) (obr. 19) doprava se přitlak zvyšuje a naopak.


14. Regulating the pressure on the material

Adjust the pressure so that the material is fed evenly without being injured by the feed teeth.

Turn thumb nut 1 clockwise to increase the pressure, or counter-clockwise to decrease it. (Fig. 19)

14. Regulación de la presión del pie prensatelas

De la regulación correcta de la presión del pie prensatelas depende el que las piezas de costura sean arrastradas con seguridad, uniformemente y sin ser dañadas. Girando la tuerca 1 hacia la derecha, la presión aumenta, y viceversa. (Fig. 19)

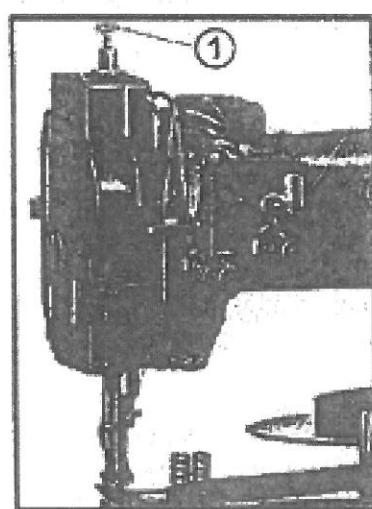

19

15. Zvednutí přítlačné patky

Přítlačnou patku lze bud ustavit do horní polohy ruční pákou umístěnou na zadní straně hlavy stroje nebo nazvednout se žlapnutím levého žlapadla.

15. Raising the presser foot

The presser foot can be raised by means of the hand lever at the back of the machine head or by operating the left pedal.

15. Elevación del pie prensatelas

El pie prensatelas puede elevarse mediante la palanca manual colocada detrás de la cabeza de la máquina; o bien accionando al pedal izquierdo.

16. Seřízení zdvihu přitlačné patky

Stroj vypněte.

Povolte křídlatou matici (1) a páku v kulisce přesuňte dolů pro zmenšení zdvihu nebo nahoru pro zvětšení zdvihu. Křídlovou matici (1) pak dobře utáhněte.

16. Adjusting the foot lift

Switch off the machine.


Loosen wing nut 1 and move the lever downwards in its slot for a small lift, or upwards for a larger lift. Then tighten wing nut securely again.

16. Modificación de la carrera del pie

Desconecte de la máquina.

Aflojando la tuerca de mariposa 1 y corriendo hacia abajo la palanca de la corredera, la carrera del pie disminuye; corriendo dicha palanca hacia arriba, aumenta.

Apriete de nuevo fuertemente la tuerca de mariposa 1.

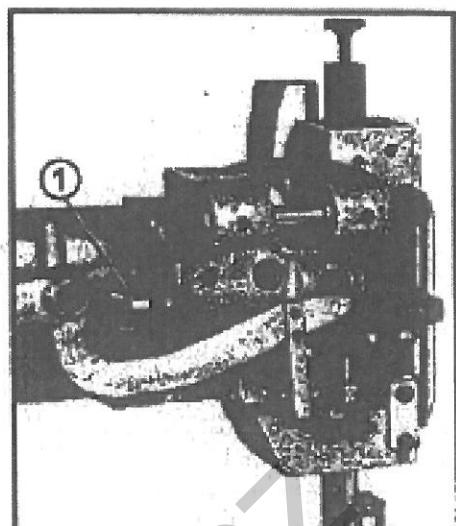

20

17. Výměna kráčející patky a přitlačné patky

Stroj vypněte.

Páku přitlačné patky a otáčením ručního kola i jehelní tyč ustanovte do horní polohy.

Povolte šroub (1), otáčejte kráčející patkou mírně dolova i doprava a přitom ji sejměte pohybem dolů. Při opětném nasazení ji našuňte nahoru až na dozra a ustanovte tak, aby jehla vpichovala přesně do středu jehelního otvoru.

Pro výměnu přitlačné patky úplně vyšroubujte šroub (2) a patku vytáhněte s mírným nakláněním dopředu a dozadu.


17. Changing the alternating pressers

Switch off the machine

Raise the presser bar lifter and turn the balance wheel to bring the needle bar to its highest point

Loosen screw 1 and remove the vibrating presser while turning it slightly to the right and left. When replacing the vibrating presser, push it up as far as it will go and adjust it so that the needle is centred in the needle hole.

To change the lifting presser, take out screw 2 and pull out the presser foot, tilting it back and forth slightly.

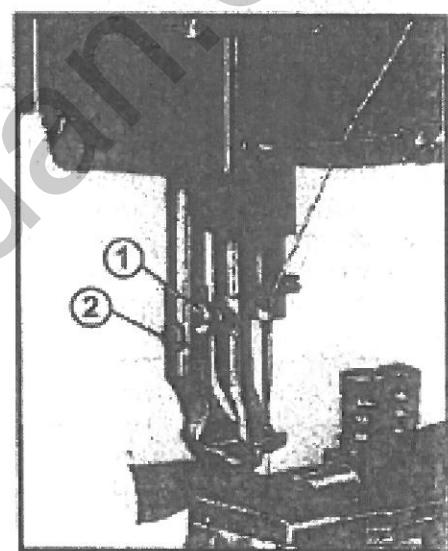

21

17. Cambio del transportador superior y del pie prensatelas

Desconecte la máquina.

Eleve la palanca del prensatelas y gire el volante para elevar igualmente barra de aguja.

Afloe el tornillo 1 y haciendo movimientos rotativos, saque hacia abajo el transportador superior. Para colocarlo de nuevo, empújelo hacia arriba hasta el tope y posiciónelo de forma que la aguja penetre exactamente por el centro del agujero pasante.

Para cambiar el pie prensatelas, quite el tornillo 2 y saque el pie prensatelas hacia abajo.

18. Čištění

Stroj vypněte.

Denně odstraňte textilní prach mezi chapačem, stehovou deskou a podavčem. Občas provedte důkladné vyčištění. Za tím účelem maticemi (1) nadzvedněte a vyklopte/vykývněte desku, resp. vyšroubujte šrouby (2) a desku sejměte. Vyšroubujte šrouby (3) a (4) a vyjměte stehovou desku a podavč. Po důkladném vyčištění v opačném pořadí opět smontujte.

18. Cleaning

Switch off the machine.

Every day remove the lint which has accumulated between sewing hook, needle plate and feed dog. From time to time, clean the machine thoroughly.

To do this, lift the attachment bracket by nuts 1 and swing it out, or take out screws 2 and remove the bracket. Remove screws 3 and 4 and take out needle plate and feed dog.



Clean all parts thoroughly, then replace them in reverse order.

18. Limpieza de la máquina

Desconecte la máquina.

Limpie diariamente el polvo acumulado entre gatio, la placa de aguja y el transportador inferior. Efectúe de vez en cuando una limpieza a fondo.

Para ello eleve la placa del aparato, levantando ligeramente las tuercas 1, y retirela a un lado, o quite los tornillos 2 y retire la placa. Saque los tornillos 3 y 4 desmonte la placa de aguja y el transportador inferior. Una vez hecha la limpieza a fondo, proceda al montaje por orden inverso.

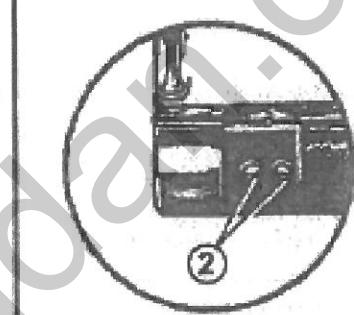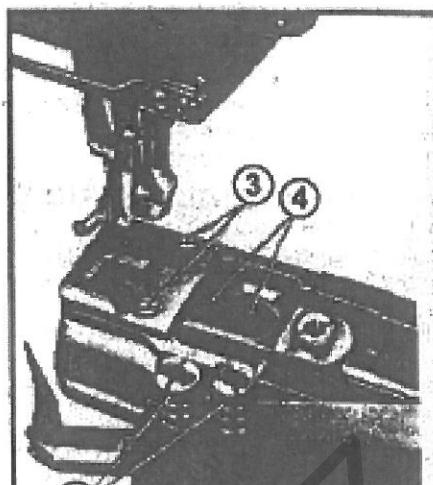

22


19. Čištění chapače

Stroj vypněte.

Jehelní tyč a nitovou páku ustawte do horní polohy. Vyjměte horní pouzdro s cívkou. Vyšroubujte šrouby (1) a vyjměte držák pouzdra. Vyšroubujte šroub (2) a sejměte třmen (3) chapače. Otáčením ručního kola ustawte hrot (4) do jedné výšky s hrotom (5) chapače. Směrem doleva vyjměte spodní pouzdro.

Pro čištění chapače nepoužívejte žádné kovové předměty.

Montáž provedte v opačném pořadí. Přitom dbejte na to, a by drážka (7) byla přesunuta přes výstupek držáku pouzdra, a aby byl třmen (3) chapače zadním koncem zasunut do vodící drážky.

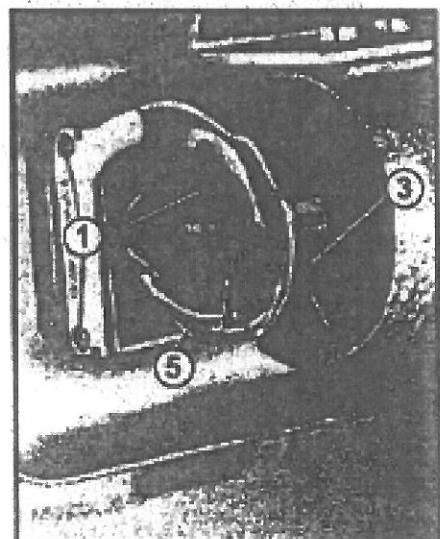

23

19. Cleaning the sewing hook

Switch off the machine.

Raise needle bar and take-up lever. Remove bobbin case cap and bobbin. Take out screws 1 and remove the bobbin case position finger. Take out screw 2 and dismantle hook gib 3. Turn the balance wheel until point 4 is opposite hook point 5. Tilt bobbin case base out toward the left.

Never use metal objects for cleaning the sewing hook!

To assemble the sewing hook, reverse the above procedure. Make sure the bobbin case position finger enters slot 7 and the rear end of hook gib 3 is pushed into the guide groove.

19. Limpieza del garfio

Desconecte de la máquina.

Coloque la barra de aguja y la palanca tirahilos en su posición superior.

Retire la cápsula y la canilla. Afloje el tornillo 2 y saque el arco 3 del garfio. Gire el volante hasta que el saliente 4 y la punta 5 del garfio queden a la misma altura.

Saque el portacápsulas hacia la izquierda.

Para limpiar el garfio no utilice nunca un objeto metálico!

El montaje se efectúa por orden inverso. Para ello, asegúrese de que la entalla 7 discure sobre el saliente de la pieza retén de la cápsula y que la parte posterior del arco 3 del garfio es introducida en la ranura-guía.

20. Kryt řemene

Stroj vypněte.

Připevněte kryt řemene 1 na rameno 3 pomocí dvou šroubů a nastavte kryt tak, jak je znázorněno na obrázku 24.

20. Belt guard on balance wheel


Switch off the machine.

Attach belt guard 1 to bracket 3 with the two screws 2 and adjust it so that the point where the belt enters the pulley is reliably guarded.

20. Guarda correas de la parte superior

Desconecte de la máquina.

Fije el guardacorreas 1 con los dos tornillos 2 en el soporte 3 de forma que cubra debidamente la entrada de la correa en el volante.

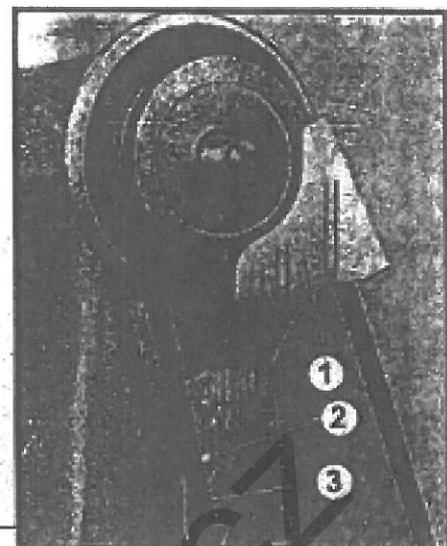

24

21. Kryt motoru

Stroj vypněte.

Kryt motoru připevněte tak, aby se řemenice motoru spolu s klinovým řemenem volně otáčela. (viz návod na použití motoru)

21. Belt guard below tabletop

Switch off the machine.

Align the belt guard section so that motor pulley and V-belt move freely, then screw it down in this position.

21. Guardacorreas de la parte inferior

Desconecte de la máquina.

Coloque el guardacorreas de forma que tanto la polea del motor como la correa trapezoidal marchen libremente y asegúrelo en esa posición.

22. Funkce pedálů

Pravý pedál

0 = výchozí klidová poloha

1 = říši maximální rychlosti

Levý pedál

2 = zvednutí patky

22. Functions of pedals


Actuate right pedal

0 = Rest position

1 = Sewing up to max. speed

Actuate left pedal

2 = Lift presser feet

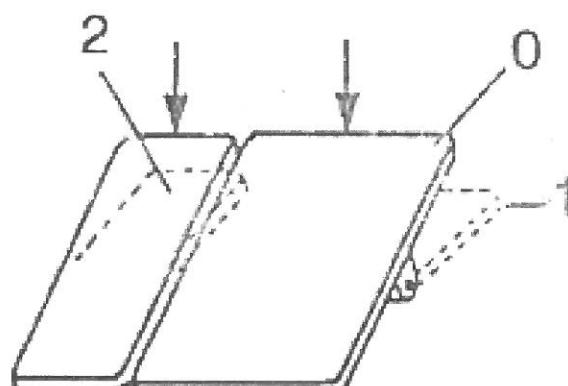

22. Funciones de los pedales

Pise el pedal derecho

0 = Posición de reposo

1 = Costura hasta la velocidad máx.

Pise el pedal izquierdo

2 = Elevación del prensatelas

www.garudan.cz